
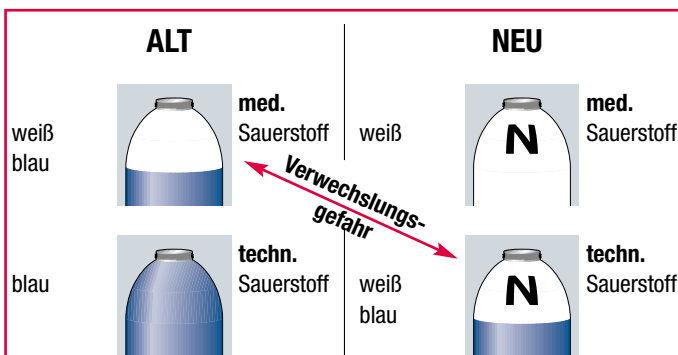


**VORSICHT! Besonders zu beachtende Änderungen!**

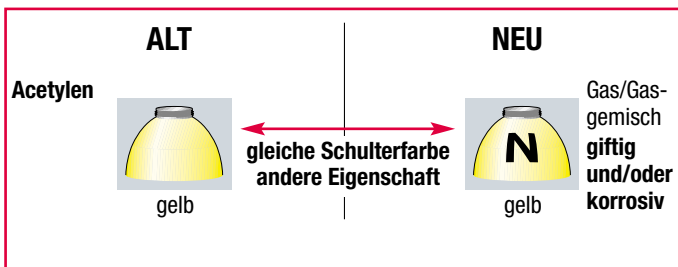


Um Verwechslungen zu vermeiden, wird die Umstellung von Flaschen für technischen Sauerstoff erst dann erfolgen, wenn die Umstellung der Flaschen für medizinischen Sauerstoff abgeschlossen ist.

**N = Neu (New, Nouveau) bedeutet eine Veränderung der Farbe**

**ACHTUNG!**  
Die neue Farbgebung/Norm hat keinen Einfluß auf die verwendeten Gasflaschenanschlüsse!

**Der Gefahrgutaufkleber enthält die verbindlichen Angaben über den Inhalt der Gasflasche!**

Die Form und Gestaltung des abgebildeten Aufklebers können je nach Gasehersteller abweichen. Text und Symbole entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Bei Spezialgasen können die Angaben nach Transportrecht (GGVS/ADR) und Gefahrstoffverordnung wegen Platzmangels auch auf mehrere Aufkleber verteilt sein.

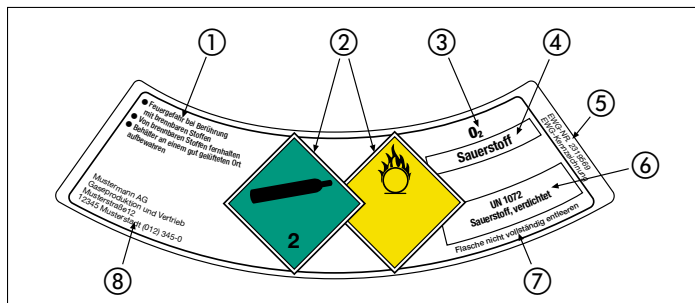


- ① Risiko- und Sicherheitssätze
- ② Gefahrzettel nach ADR/RID
- ③ Z.B. Zusammensetzung des Gasgemisches oder Reinheitsangabe des Gases
- ④ Handelsname des Gaseherstellers
- ⑤ EWG-Nummer bei Einzelstoffen oder das Wort „Gasgemisch“
- ⑥ UN-Nummer und Benennung des Stoffes
- ⑦ Hinweis des Gaseherstellers
- ⑧ Name, Anschrift und Telefonnummer des Herstellers


**Achtung! Wichtiger Hinweis:**

In diesem Faltblatt sind nicht alle Gase erwähnt.

Wegen weiterer Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Gaselieferanten.



Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muß die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortung prüfen. Eine Haftung des IGV und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.  
**IGV Industriegaseverband e.V., Köln**

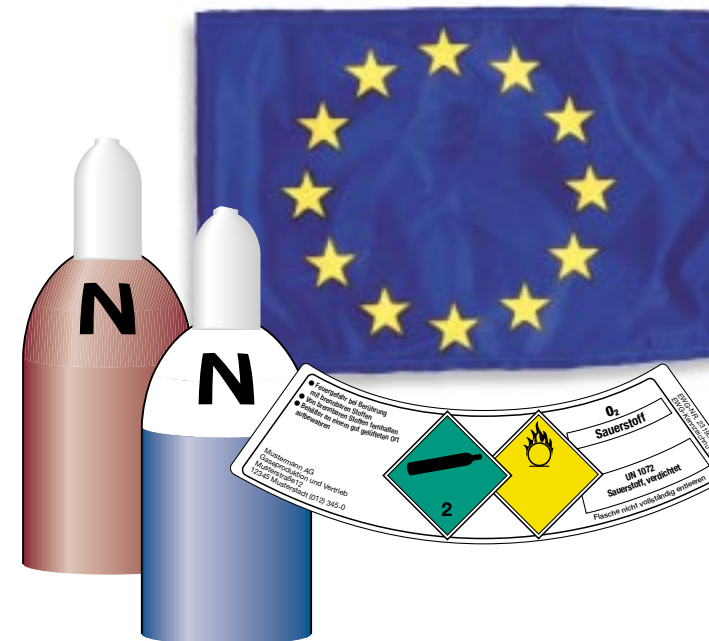

**Neue Euro-Norm  
DIN EN 1089-3**

**Farbkennzeichnung von Gasflaschen  
in Deutschland \***

\* Entspricht den Empfehlungen des Europäischen Industriegaseverbandes (EIGA)

# Farbkennzeichnung Grundsätze und Vereinbarungen

- Die Norm stellt ein neues System der Farbkennzeichnung von Gasflaschen dar, das eine zusätzliche Information über die Eigenschaften des Gaseinhaltes (giftig, brennbar, oxidierend, inert) liefert. Sie ist bereits erkennbar, wenn der Gefahrgutaufkleber wegen zu großer Entfernung noch nicht lesbar ist.
- Die verbindliche Kennzeichnung des Gaseinhaltes erfolgt auf dem **Gefahrgutaufkleber**.
- Die Farbkennzeichnung nach Norm ist nur für die **Flaschenschulter** festgelegt.
- Alle Schulterfarben, die sich gegenüber der bisherigen Farbkennzeichnung verändern, werden in der Übergangszeit mit einem **N (= Neu)**, zweimal gegenüberliegend, auf der Flaschenschulter markiert.
- Gase und Gasgemische werden nach der allgemeinen Regel (siehe Tafel 1) gekennzeichnet. Gebräuchliche Gase für industrielle und medizinische Anwendung sowie Gasgemische für Inhalation sind speziell gekennzeichnet (siehe Tafel 2 und 3).
- Die Farbe des zylindrischen **Flaschenmantels** ist in der Norm nicht festgelegt. Um eine möglichst einheitliche Zuordnung zu Haupteinsatzgebieten zu erleichtern, hat die deutsche Gaseindustrie folgende Farbgebung vereinbart:
  - Industriegase grau oder die gleiche Farbgebung wie die Schulter, jedoch nicht weiß. In der Übergangszeit auch in der alten Kennfarbe.
  - Medizin-/Inhalationsgase weiß
  - Sonder-/Spezialgase nicht festgelegt.

Die Übergangszeit endet im Juni 2006.

Die Norm gilt nicht für Bündel- und Trailerflaschen sowie für Feuerlöscher und Gasflaschen für Flüssiggas.

**Tafel 1 Allgemeine Kennzeichnungsregel** für Gase und Gasgemische, die nicht nach Tafel 2 und 3 speziell festgelegt sind.

| Eigenschaften                          | Schulterfarbe    | Beispiele   |
|--|------------------|---|
| giftig und/oder korrosiv <sup>1)</sup> | gelb             | Ammoniak, Chlor, Arsin, Fluor, Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeldioxid |
| brennbar <sup>2)</sup>                 | rot              | Wasserstoff, Methan, Ethylen, Formiergas Stickstoff/Wasserstoffgemisch  |
| oxidierend <sup>3)</sup>               | hellblau         | Sauerstoff-, Lachgasgemische (außer Inhalationsgemische, Tafel 3)       |
| inert                                  | leuchtendes Grün | Krypton, Xenon, Neon, Schweißschutzgasgemische, Druckluft technisch.    |

1) Abgrenzung giftig/nicht giftig und korrosiv/nicht korrosiv siehe ADR/RID Rn. 2200 (ISO 10298). Korrosiv bezieht sich in diesem Fall auf Verätzung menschlichen Gewebes  
 2) Abgrenzung brennbar/nicht brennbar siehe ADR/RID Rn. 2200 (EN 720-2)  
 3) Abgrenzung oxidierend/nicht oxidierend siehe ADR/RID Rn. 2200 (EN 720-2)

Die Schulter wird nur mit der Farbe der primären Gefährdung gekennzeichnet. Auf die farbliche Darstellung von 2 Gefährdungseigenschaften (z.B. giftig/korrosiv und brennbar) in Form von Ringen oder Quadranten wird verzichtet.

| Farbtabelle nach Norm | RAL-Nummer | RAL-Bezeichnung |
|-----------------------|------------|-----------------|
| gelb                  | 1018       | zinkgelb        |
| rot                   | 3000       | feuerrot        |
| hellblau              | 5012       | lichtblau       |
| leuchtendes Grün      | 6018       | gelbgrün        |
| kastanienbraun        | 3009       | oxidrot         |
| weiß                  | 9010       | reinweiß        |
| blau                  | 5010       | enzianblau      |
| dunkelgrün            | 6001       | smaragdgrün     |
| schwarz               | 9005       | tiefschwarz     |
| grau                  | 7037       | staubgrau       |
| braun                 | 8008       | olivbraun       |

**Tafel 2 Spezielle Kennzeichnung** für gebräuchliche Gase  
Farbe des Flaschenmantels: Siehe Kennzeichnungsgrundsätze und Vereinbarungen.

| Gas                        | Schulterfarbe  | Gas          | Schulterfarbe |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Acetylen                   | kastanienbraun | Stickstoff   | schwarz       |
| Sauerstoff                 | weiß           | Kohlendioxid | grau          |
| Distickstoffoxid (Lachgas) | blau           | Helium       | braun         |
| Argon                      | dunkelgrün     |              |               |

**Tafel 3 Spezielle Kennzeichnung** für Inhalationsgemische

Ringförmige Kennzeichnung mit den Farben der zwei Komponenten des Gasgemisches.  
Farbe des Flaschenmantels: Siehe Kennzeichnungsgrundsätze und Vereinbarungen.

| Gas/Gasgemisch   | Schulterfarben |
|--|----------------|
| Synthetische Luft/<br>Druckluft für Atemzwecke<br><small>Für Sauerstoffkonzentrationen zwischen 20 – 23 %<br/>Für andere Sauerstoffkonzentrationen:<br/>&lt; 20 % leuchtendes Grün; &gt; 23 % hellblau</small> | weiß/schwarz   |
| Gemisch Sauerstoff/Helium<br><small>Für alle Sauerstoffkonzentrationen</small>   | weiß/braun     |
| Gemisch Sauerstoff/Kohlendioxid<br><small>Für alle Sauerstoffkonzentrationen</small>   | weiß/grau      |
| Gemisch Sauerstoff/Distickstoffoxid<br><small>Für alle Sauerstoffkonzentrationen</small>   | weiß/blau      |